



产品使用说明书

HD2130

步进驱动器



在进行产品使用前,请仔细阅读本产品使用说明书

版本
V1.2

目 录

一、产品概述	1
1.1 产品特性	1
二、应用环境及安装	1
2.1 应用环境要求	1
2.2 驱动器安装尺寸	2
2.3 驱动器安装要求	2
三、驱动器端口和接线	3
3.1 电源及电机端口说明	3
3.2 电源输入规格	3
3.3 电机接线	3
3.4 控制信号端口说明	4
3.4.1 PUL、DIR端口	4
3.4.2 ENA端口	4
3.4.3 输入IO信号端口	4
3.4.4 输出IO信号端口	4
3.4.5 脉冲、方向端口	5
3.5 产品接线图	5
四、拨码及运行参数设置	6
4.1 电流设置	6
4.2 每转脉冲设置	7
4.3 滤波选择	7
4.4 带宽选择	7
五、驱动器工作状态LED指示	8
六、常规问题及解决方法	8
附录A：保修条款	9

一、产品概述

感谢您选择 HD2130 数字式步进驱动器。

HD2130 步进驱动器，基于 32 位 DSP 处理芯片的平台，采用内部 PID 电流控制算法设计，具有优异的性能表现。内置微细分技术使得 HD2130 步进驱动器具有低噪音、低振动、低发热和高速大力矩输出的特点，能够很好的适应于步进电机的大部分运用场合。

HD2130 步进驱动器内置脉冲指令 S 型加减速功能以及极限频率可选功能。另外可通过拨码开关选择运行细分和电流，有 16 种细分、16 种电流选择；驱动器集成过压，欠压，过电流保护，其输入输出控制信号均采用光电隔离。

1.1 产品特性

供电电源	AC110 - 230 V
输出电流	最大 7 安培（均值）
电流控制	PID 电流控制算法
细分设置	拨码开关设定，16 种选择
速度范围	选配合适的步进电机，最高可达 3000rpm
共振抑制	自动计算共振点，抑制中频振动
参数自适应	驱动器初始化自动检测电机参数、优化控制性能
脉冲模式	支持方向&脉冲，CW/CCW 双脉冲
脉冲滤波	2MHz 数字信号滤波器
空闲电流	在电机停止运行后电流自动减半

希望我们优异性能的产品，可以帮您成功的完成运动控制项目。


在使用本产品之前，请先阅读本技术手册。

二、应用环境及安装

2.1 应用环境要求

项目	HD2130
安装环境	避免粉尘、油污、腐蚀性环境
振动	0.5G (4.9m/s ²) Max
使用温度/湿度	0 °C ~ 45 °C / 90%RH 以下 (无凝露)
储运温度	-10 °C ~ 70 °C
冷却方式	自然冷却/远离发热源
防水等级	IP54

2.2 驱动器安装尺寸

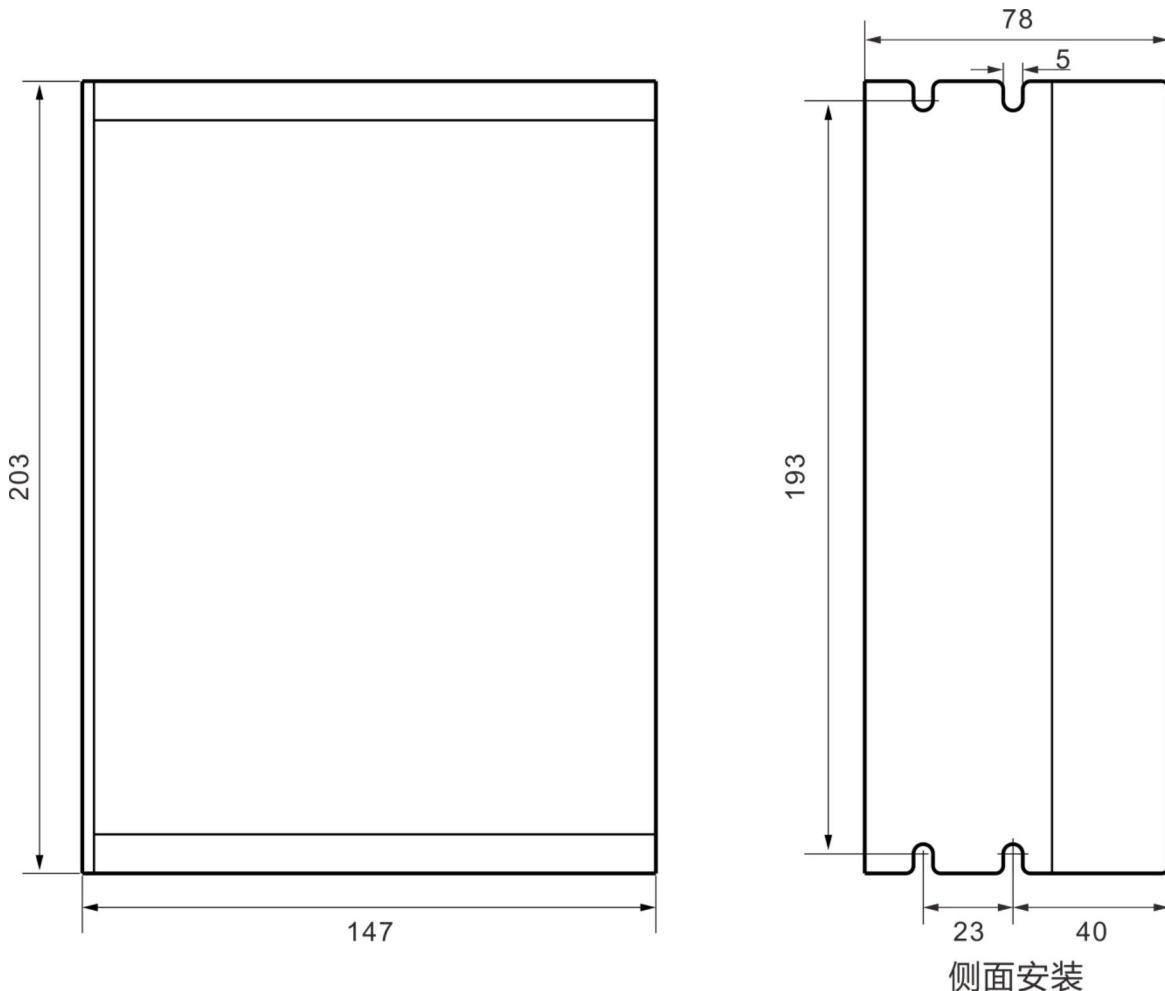

2.3 驱动器安装尺寸

安装时请将驱动器采用垂直或水平站立方式，正面朝前、顶部朝上以利散热。

组装时注意避免钻孔屑及其它异物掉落驱动器内部。

安装时请用 M3 螺丝固定。

安装附近有振动源时（如冲钻床等），请使用振动吸收器或加装防振橡胶垫片。

多台驱动安装于控制柜内时，请注意摆放位置需保留足够的空间，以取得充分的散热；如有需要可配置散热风扇，保证控制柜内良好的散热条件。

三、驱动器端口和接线

3.1 电源及电机端口说明

功能	标号	定义	备注
电源输入端子	AC	交流电源输入端	交流 110~230V
	AC	交流电源输入端	
	PE	地	
电机线端子	A+	连接电机 A 相绕组两端	
	A-		

	B+	连接电机 B 相绕组两端	
	B-		
脉冲接线	1	PUL+	脉冲输入接口 电平 3.3~24V 兼容
	2	PUL-	
	3	DIR+	
	4	DIR-	
使能接线	7	ENA+	使能控制接口
	8	ENA-	
输入信号	5	IN1+	通用输入 1 电平 3.3~24V 兼容
	6	IN1-	
	13	IN2+	
	14	IN2-	
输出信号	9	ALM+	报警输出 24V, 40mA 以下
	10	ALM-	
	11	RDY+	
	12	RDY-	
	15	NC	空脚, 无定义

3.2 电源输入规格

驱动器工作电源为交流电源，输入电压范围在 110V~230V 之间。请注意确认当地电网电压，不要超过驱动器最大电压。

输入电源规格为单相交流电源。请在驱动器端子前面加装 EMI 装置以滤除电网电磁干扰。

3.3 电机接线

HD2130驱动器可以驱动 130 机座以下的两相混合式步进电机。

常见两相步进电机有 4 线、8 线、6 线的出线方式。

4 线电机只有一种接线方式。


8 线电机有串联和并联两种接线方式：


串联接法绕组电感增大，驱动器电流设置为串联前的 0.7 倍左右，适用于低速场合；并联接法绕组电感减小，驱动器电流设置为并联前的 1.4 倍左右，适用于高速场合。

6 线电机有串接和中心抽头两种接线方式：

串接绕组全部接入，电感较大，适用于低速场合；

中心抽头只将一半的绕组接入，电感较小，适用于高速场合。

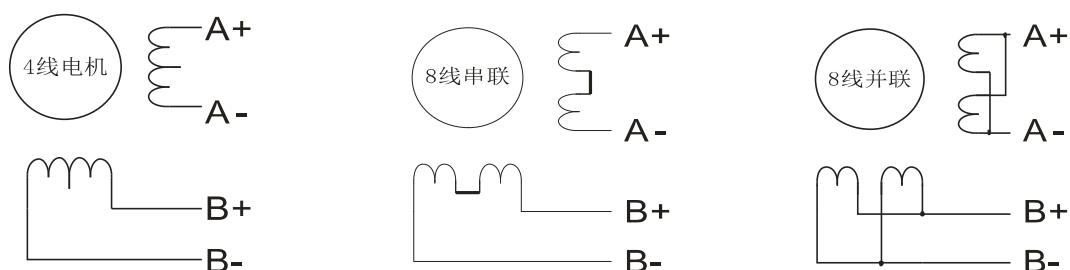

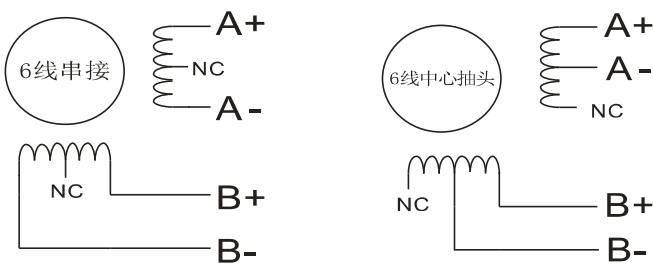

3.4 控制信号端口说明

3.4.1 PUL、DIR端口

HD2130驱动器信号接口为脉冲形式，可以接收两种脉冲指令信号。

上位控制器可以是PLC、单片机、控制卡、控制器等脉冲信号发生装置。

HD2130驱动器可接受的脉冲电平为：3.3V~24V（无需串电阻）

脉冲&方向 (PUL + DIR)	
双脉冲 (CW + CCW)	

3.4.2 ENA端口

默认光耦关闭时驱动器输出电流给电机；内部光耦导通时，驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态，此时步进脉冲不被响应。

当电机处于报错状态时，使能自动断开。ENA信号的电平可以设置为相反。

3.4.3 输入IO信号端口


IN1、IN2为带光耦隔离的输入信号，可接收差分或者单端开关量输入。此信号为驱动器的输入逻辑输入引脚，增加驱动器运动的触发条件。

3.4.4 输出IO信号端口


ALM、RDY为驱动器逻辑输出引脚，默认定义为ALM报警输出和RDY准备好信号输出。可将驱动器报警状态和准备好状态输出给外部上位机系统。输出信号也可定义为其他逻辑输出。

3.4.5 脉冲、方向端口


共阳极

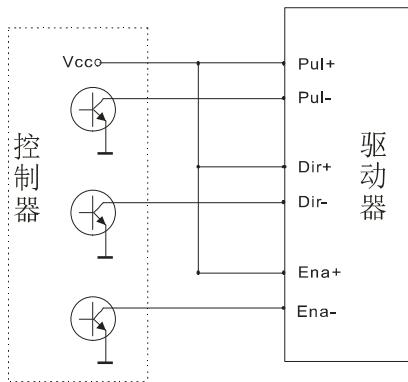

共阴极

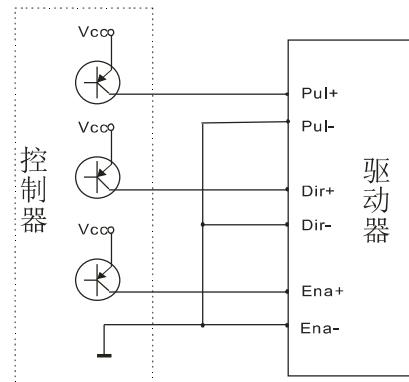


差分

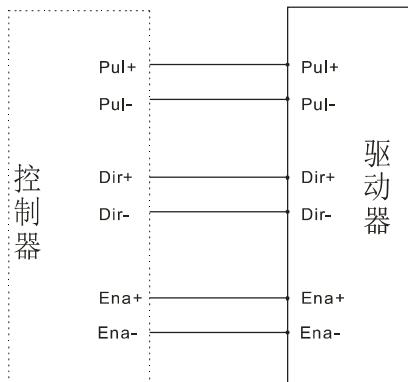


3.5 产品接线图

控制信号									
PUL	脉冲	3.3-24V兼容 PLC无需串电阻							
DIR	方向								
ENA	使能								
ALM 报警输出 集电极开路，最大电流50mA									
RDY RDY输出 集电极开路，最大电流50mA									
电机线									
A+	A-	B+	B-	任意调换同一相的两根，电机反向					
工作电流设置									
RMS(A)	SW1	SW2	SW3	SW4					
0.7	on	on	on	on					
1.1	off	on	on	on					
1.6	on	off	on	on					
2.0	off	off	on	on					
2.4	on	on	off	on					
2.8	off	on	off	on					
3.2	on	off	off	on					
3.6	off	off	off	on					
4.0	on	on	on	off					
4.5	off	on	on	off					
5.0	on	off	on	off					
5.4	off	off	on	off					
5.8	on	on	off	off					
6.2	off	on	off	off					
6.6	on	off	off	off					
7.0	off	off	off	off					
滤波功能选择 SW9									
off	无滤波	指令平滑关闭							
on	有滤波	指令平滑打开							
最大脉冲频率选择 SW0									
off	最大频率200KHz	on	最大频率1MHz						

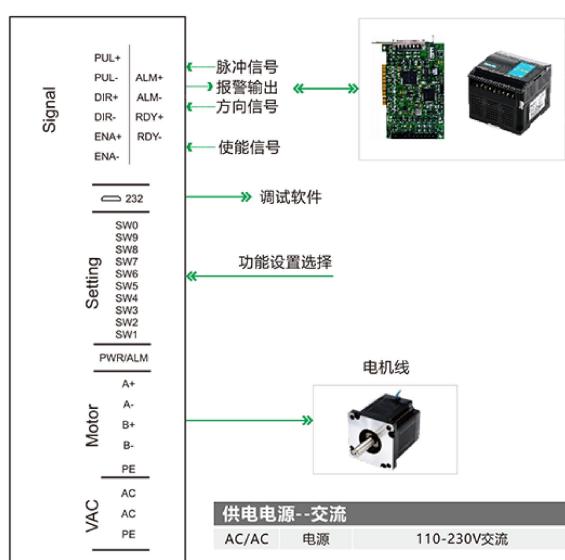

四、拨码及运行参数设置

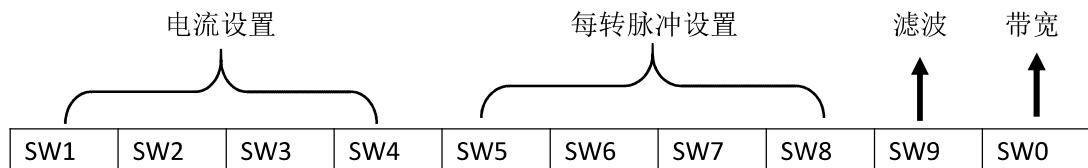

4.1 电流设置

均值电流	SW1	SW2	SW3	SW4	备注
0.7A	on	on	on	on	可定制其它 电流值
1.1A	off	on	on	on	
1.6A	on	off	on	on	
2.0A	off	off	on	on	
2.4A	on	on	off	on	
2.8A	off	on	off	on	
3.2A	on	off	off	on	
3.6A	off	off	off	on	
4.0A	on	on	on	off	
4.5A	off	on	on	off	
5.0A	on	off	on	off	
5.4A	off	off	on	off	
5.8A	on	on	off	off	
6.2A	off	on	off	off	
6.6A	on	off	off	off	
7.0A	off	off	off	off	

拨码 SW1、SW2、SW3、SW4 用于设置驱动器输出给电机的电流值。

通常情况下，电流设定为不超过电机的额定电流值为准（有效值），如果您的系统对发热的要求很高，可以适当减小电流以降低电机的发热。

4.2 每转脉冲设置

步数/转	SW5	SW6	SW7	SW8	备注
400	on	on	on	on	可定制其它细分数
500	off	on	on	on	
600	on	off	on	on	
800	off	off	on	on	
1000	on	on	off	on	
1200	off	on	off	on	
2000	on	off	off	on	
3000	off	off	off	on	
4000	on	on	on	off	
5000	off	on	on	off	
6000	on	off	on	off	
10000	off	off	on	off	
12000	on	on	off	off	
20000	off	on	off	off	
30000	on	off	off	off	
60000	off	off	off	off	

拨码 SW5、SW6、SW7、SW8 用于设置电机每转所需脉冲个数

电机转速 = 指令脉冲频率 ÷ 每转脉冲

电机行程 = 指令脉冲数量 ÷ 每转脉冲

4.3 滤波选择

拨码 SW9 用于选择驱动器的脉冲平滑滤波功能。

off 表示驱动器接收外部指令时没有应用驱动器内部 S 型脉冲平滑功能；**on** 表示驱动器接收外部指令时添加了驱动器内部 S 型脉冲平滑功能。

4.4 带宽选择

拨码 SW0 用于选择驱动器的输入脉冲频率范围。

off 表示驱动器接收外部脉冲最大频率 200KHz；**on** 表示驱动器接收外部脉冲最大频率为 1MHz。

五、驱动器工作状态LED指示

LED 状态	驱动器状态
●	绿灯长亮 驱动器未使能
● ●	绿灯闪烁 驱动器工作正常
● ●	1 绿、1 红 驱动器过流
● ● ●	1 绿、2 红 驱动器输入电源过压
● ● ● ●	1 绿、3 红 驱动器内部电压出错
● ● ● ● ● ●	1 绿、7 红 电机缺相报警

六、常规问题及解决方法

现象	可能情况	解决措施
电机不转	电源灯不亮	检查供电电路，正常供电
	电机锁轴但不转	脉冲信号弱，信号电流加大至 7-16mA
	速度太小	选对细分
	驱动器已保护	重新上电
	使能信号问题	将使能信号拉高或不接
	指令脉冲有误	检查上位机是否有脉冲输出
电机转向错误	电机转向相反	更换电机接线顺序或调整指令方向
	电机线有断路	检查连线是否接触不良
	电机只有一个方向	脉冲模式错误或者 DIR 端口损坏
报警指示灯亮	电机线接错	检查接线
	电压过高或过低	检查电源
	电机或驱动器损坏	更换电机或驱动器
位置或速度错误	信号受干扰	排除干扰、可靠接地
	指令输入有误	检查上位机指令，确保正确输出
	每转脉冲设置错误	检查拨码开关状态并接对
	电机丢步	检查指令速度是否过大，电机选型小
驱动器端子烧坏	端子间短路	检查电源极性或外部短路情况
	端子间内阻太大	检查线与线连接处是否加过量焊锡形成锡团
电机堵转	加减速时间太短	减小指令加速度或加大驱动器滤波参数
	电机扭矩太小	选大扭矩电机
	负载太重	检查负载重量和质量，调节机械结构
	电流太小	检查拨码，提高驱动器输出电流

附录A：保修条款

公司郑重承诺，自用户从厂家购买产品之日起，用户享有如下产品售后保修服务：

一、本产品自用户从厂家购买之日起，实行为期十八个月的免费保修（出口国外、非标机产品除外）。

二、本产品自用户从厂家购买之日起，一个月内发生质量问题，厂家包退、包换、包修。

三、本产品自用户从厂家购买之日起，三个月内发生质量问题，厂家包换、包修。

四、本产品自用户从厂家购买之日起，享有终生有偿服务。

五、免责条款：因下列原因造成的产品损坏或故障，不在厂家十八个月免费保修服务范围内

- 1) 不按用户手册或超出标准规范使用导致的机器损坏；
- 2) 地震、火灾、水灾、电压异常、其它不可抗拒灾害等造成的机器损坏；
- 3) 错误使用或擅自拆装、维修、改造导致的机器损坏；
- 4) 将本产品用于非正常功能时造成的机器损坏；
- 5) 保管不善导致的机器损坏。

六、在下列情况下，厂家有权拒绝提供保修服务：

- 1) 产品的相关信息（铭牌、标签、序列号等标示）无法确认时；
- 2) 用户未按照买卖双方签订的《购销合同》付清货款时；
- 3) 用户对厂家的售后服务提供方故意隐瞒产品在安装、配线、操作、维护等过程中的不良使用情况时。



24小时服务热线

0755-8657-0272

华远-连接动力的纽带

www.huayuan-cit.com



官方网站



微信公众号



华远云智能技术(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区桃园街道金骐智谷大厦4楼(研发中心)

深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红堪路5号(生产中心)

邮编:518000

电话:0755-86570272

邮箱:hyyzn@huayuan-elec.com